



http://www.osslab.com.tw/

報告單

弘昌電子有限公司 Huang Chung Electronics Ltd.

e-mail : support@osslab.com.tw

地址 : 台北市中山區長春路15號11樓之2

電話 : 02-2521-8003 行動 : 0978-501-250

送修件描述

廠牌WD	生產日期	分割數量
型號WD6002FFWX-68TZ4N0	硬碟產地 泰國	分區格式
容量6TB	電路板號	資料加密
界面SATA	電機號	Firmware
尺寸3.5"	P/N 2W1004	ROM版本
序號	控制IC	
數量	儲存IC	
Preamp	硬碟狀況	

磁頭狀況	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

讀取
寫入

故障狀況

客戶簡述 RAID 5有硬碟多次抽拔更換,之後RAID損壞

儲存裝置

外接盒 Synology NAS
型號

客戶備註

檢測結果 檔案名稱結構損壞-分區表損毀, OS 無法正常掛載分區跟檔案結構RAID損壞

維修方法 檔案名稱結構損壞-手工或是客制Script 程式恢復 分區表與檔案結構.(mft 目錄結構嚴重損毀,檔名有可能無法恢復

失敗結案(自取)

報告備註

維修建議

損壞照片

額外圖片

硬碟抽拔記錄

日期 & 時間	硬碟型號	序號	位置	事件
2017/02/06 08:10:29	WD6002FFWX-6...	K1GHUA2D	-	插入硬碟 *
2017/02/04 18:10:28	WD6002FFWX-6...	K1GHUA2D	-	拔出硬碟 *
2017/01/26 14:02:06	WD6002FFWX-6...	K1GHUDZD	-	插入硬碟 *
2017/01/26 14:02:02	WD6002FFWX-6...	K1GHX0UD	-	插入硬碟 *
2017/01/26 10:24:29	WD6002FFWX-6...	K1GHUDZD	-	拔出硬碟 *
2017/01/24 20:28:05	WD6002FFWX-6...	K1GHX0UD	-	拔出硬碟 *
2017/01/17 15:28:07	WD6002FFWX-6...	K1GT3PLF	-	拔出硬碟 *
2017/01/09 13:48:44	WD6002FFWX-6...	K1GHX0UD	-	插入硬碟 *
2017/01/08 22:58:03	WD6002FFWX-6...	K1GHX0UD	-	拔出硬碟 *
2017/01/06 09:52:31	WD6002FFWX-6...	K1GHUDZD	-	插入硬碟 *
2017/01/06 09:51:53	WD6002FFWX-6...	K1GTV4WD	-	插入硬碟 *
2017/01/06 01:33:16	WD6002FFWX-6...	K1GHUDZD	-	拔出硬碟 *
2017/01/01 14:29:38	WD6002FFWX-6...	K1GTV4WD	-	拔出硬碟 *
2016/12/27 16:38:17	WD6002FFWX-6...	K1GT3PLF	-	插入硬碟 *
2016/12/27 16:37:42	WD6002FFWX-6...	K1GT3PLF	-	拔出硬碟 *